

بسمه تعالی

انواع موتور به کار رفته در دستگاه CNC

1- استپر موتور 2- سرو موتور 3- اسپیندل موتور 4- موتور آنکرون و سایر موارد دیگری که می توانند در بخش های مختلف يك CNC بکار گرفته شوند

1- استپر موتور

استپر موتور ها جایگاه خاصی در ساخت دستگاه های CNC دارند و در سرعت های پائین، موتور بسیار مناسبی از نظر عملکرد و هزینه برای حرکت محور ها محسوب می شوند. استپر موتور ها که گاهی از آنها با عنوان موتور Gearboxless نام برده می شود، دارای حداکثر گشتاور در وضعیت متوقف و قفل هستند و گشتاور آنها با افزایش سرعت شروع به کاهش می کند و اگر فرکانس موج ورودی از مقدار مشخصی بالاتر برود، گشتاور خروجی موتور به حدی کاهش می یابد که حتی قادر به چرخاندن روتور خود هم نیست. پس از نظر گشتاور مزیت استپر موتور حرکت در دور های پائین اما با گشتاور بالاست.

از نظر تعداد سیم پیچ هم استپر موتور های مورد استفاده اکثرا دو فاز یا پنج فاز هستند که موتور های پنج فاز دارای سرعت بالاتری نسبت به نوع دو فاز هستند، اما مدارات درایور لازم برای اینکار هم به نسبت پیچیده تر و گران قیمت تر می باشد.


از نظر دقت حرکت هم استپر موتور ها با دقت های مختلفی عرضه می شوند که برای نوع دو فاز معمول ترین آن دارای دقت 1.8 درجه بر استپ و نوع 5 فاز دارای دقت 0.72 درجه بر استپ است. در بحث دقت موتور استفاده از روش پیشرفته ای به نام "میکرواستپ" یا microstepping می تواند برای استپر موتور، دقتی بسیار بیشتر از دقت نامی آن را ایجاد کند و پله های حرکت یک موتور را به مقادیر ریزتری تقسیم کند. بنابراین در اکثر دستگاه های CNC از درایور های میکرواستپ به منظور رسیدن به دقت بالای حرکت استفاده می شود. نکته قابل ذکر این است که هر چند از طریق کاهش دور موتور با سیستم های مکانیکی می توان به دقت مورد نظر در روش های معمول درایو رسید، اما این کاهش دور علاوه بر هزینه هایی که می تواند از نظر مکانیکی بر سیستم تحمیل کند، موجب کند شدن حرکت خروجی می شود و افزایش دقت منجر به کاهش سرعت می شود و این امر مطلوبی نیست. بنابراین برای رسیدن به دقت مورد نظر در حین حفظ سرعت، چاره ای جز استفاده از روش های افزایش دقت به صورت الکترونیکی نیست و به همین دلیل است که درایور های معمول full/half جایگاه چندانی در CNC های دقیق که از استپر موتور استفاده می کنند، ندارند و موتور های دو فاز و پنج فاز معمولا به صورت میکرواستپ درایو می شوند.

درایور های استپر موتور به دو صورت ولتاژی و جریانی عمل می کنند. در نوع ولتاژی که بسیار ساده تر است، ولتاژ های مناسبی توسط سوئیچ های الکترونیک به سیم پیچ های موتور اعمال می شود و با فرض اینکه گشتاور بار از گشتاور موتور کمتر باشد، حرکت مورد نظر در موتور ایجاد می شود. اشکال این روش این است که با افزایش سرعت موتور و به دلیل خاصیت سلفی آن، جریان گذرنده از موتور با افزایش فرکانس کاهش می یابد و بنابراین گشتاور موتور هم به همین دلیل کاهش می یابد. این روش در حین اینکه از نظر پیاده سازی بسیار ساده تر است اما به دلیل این که با افزایش سرعت عملا استپر موتور به سرعت کارایی خود را از دست می دهد، به دور های پائین و حرکت های کند منحصر می شود. مثالی از این نوع درایو موتور، قرار دادن 4 عدد ترانزیستور برای سوئیچ کردن سیم پیچ های يك موتور دو فاز و با يك تغذیه ثابت است.

در روش درایو جریانی که روش پیشرفته ای محسوب می شود، از مقدار جریان های موتور فیدبک گرفته می شود و متناسب با جریانی که باید از سیم پیچ موتور عبور کند، زمان اعمال ولتاژ به آن

تغییر می کند و این زمان مقدار ثابتی نیست. در ایور موتور در این حالت به عنوان یک منبع جریان و نه منبع ولتاژ عمل می کند و بنابراین با اعمال هوشمند ولتاژ به موتور، سیم پیچ های آن را مجبور می کند که جریان مورد نظر را از خود عبور دهند. به همین دلیل پاسخ موتور از نظر گشتاور و بالاتر بودن فرکانسی که موتور می تواند در آن به حرکت درست خود ادامه دهد، بسیار بهتر از درایو ساده از طریق اعمال ولتاژ در زمان های ثابت است. مثالی از این نوع درایور، عملکرد مجموعه IC های L297-L298 از طریق ایجاد یک فیدبک جریان و مقایسه آن با یک ولتاژ reference مشخص است. استپر موتورهای دو فاز در انواع 4 سیمه، 5 سیمه، 6 سیمه و 8 سیمه وجود دارند. در نوع 4 سیمه دو سیم پیچ مجزا وجود دارند که باید با روش Bipolar یا دو قطبی درایو شوند. در این روش با قرار دادن هر سیم پیچ در یک مدار پل (Bridge)، جریان در دو جهت از سیم پیچ عبور می کند. نقطه مقابل این روش، عبور جریان در یک جهت از سیم پیچ ها است که به این روش Unipolar یا تک قطبی گفته می شود. سر وسط هر سیم پیچ در این روش از موتور خارج می شود و معمولاً به تغذیه مثبت درایور متصل می شود. با قرار دادن 4 سوئیچ قدرت، سرهای خروجی هر سیم پیچ در زمان مناسب به زمین متصل می شوند و بنابراین از هر نیمه سیم پیچ تنها در یک جهت جریان عبور می کند. روش دو قطبی از نظر مشخصه گشتاور و پاسخ موتور از هر جهت نسبت به روش تک قطبی مزیت دارد و تنها سادگی روش تک قطبی است که پیاده سازی آنرا راحت تر می کند. در استپر موتورهای 5 سیمه، دو سر وسط سیم پیچ ها بصورت داخلی به یکدیگر متصل شده اند و بنابراین باید به روش تک قطبی درایو شوند. در موتور های 6 سیمه، دو سر وسط در دسترس است تا هر یک از روش های تک قطبی یا دو قطبی را بتوان برای آنها بکار برد. اما در موتورهای با 8 سیم خروجی هر نیمه سیم پیچ بصورت مجزا خارج شده و این امکان وجود دارد که این نیمه سیم پیچ ها با یکدیگر سری یا موازی شوند. علاوه بر اینکه می توان این موتورها را با سری کردن سیم پیچ ها به هر یک از دو روش تک قطبی و دو قطبی درایو کرد، این امکان وجود دارد که هر دو نیمه سیم پیچ با یکدیگر موازی شوند و به صورت دو قطبی درایو شوند. موازی کردن سیم پیچ ها منجر به دوبرابر شدن جریان خروجی درایور است، اما ولتاژ لازم نسبت به روش دو قطبی را به نصف کاهش می دهد. به این نوع موتور ها، موتورهای Bifilar گفته می شود.

برای افزایش سرعت استپر موتورها معمولاً دو روش مورد استفاده قرار می گیرد. در روش اول برای کاهش ثابت زمانی شارژ جریان موتور، یک مقاومت با هر سیم پیچ موتور سری می شود. بنابراین در ثابت زمانی L/R به دلیل افزایش مخرج کسر، کاهش با نسبت عکس نسبت مقدار مقاومت ایجاد می شود. در این روش باید تغذیه درایور هم به مقدار مناسب افزایش یابد تا ولتاژ موتور تامین شود. اگر مقاومت سری موتور R در نظر گرفته شود و مقاومت NR با آن سری شود، ثابت زمانی به میزان $N+1$ مرتبه کاهش می یابد و تغذیه اعمال شده به کل مجموع موتور و مقاومت هم باید $N+1$ برابر شود تا جریان موتور حفظ شود. اشکال اصلی این روش، ایجاد تلفات حرارتی روی مقاومت سری و نیاز به تغذیه با ولتاژهای به مراتب بزرگتر از ولتاژ نامی استپر موتور است. در روش دوم که به chopping معروف است، تغذیه ای به مراتب بزرگتر از مقدار نامی به سیم پیچ موتور اعمال می شود. بنابراین جریان موتور با شیب بزرگتری نسبت به وضعیتی که با ولتاژ نامی خود درایو شود، رشد می کند. به محض رسیدن جریان موتور به مقدار مورد نظر، وضعیت ولتاژ اعمال شده به آن تغییر می کند و بنابراین جریان مجدداً کاهش می یابد. این سیکل نوسانی منجر به تثبیت جریان موتور در حوالی جریان مورد نظر می شود و همان عملکرد منبع جریان را شبیه سازی می کند. در شکل زیر نمایی از هر سه روش نمایش داده شده است (منبع SGS-THOMSON)

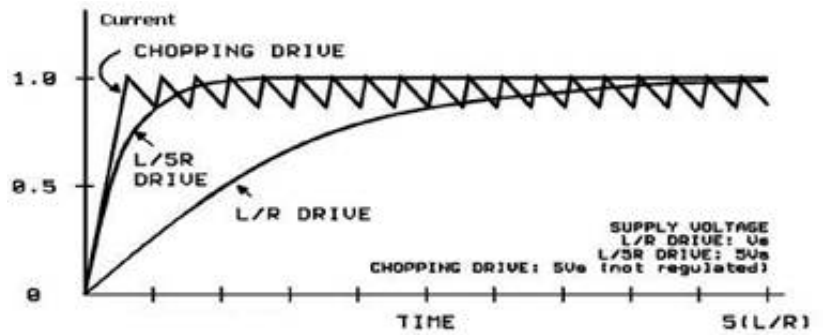

برای بکار بردن استپر موتور و درایور آن در یک دستگاه CNC باید به چه مواردی توجه شود؟ مسائلی نظیر دقت موتور، مشخصه گشتاور خروجی، ولتاژ و جریان نامی، تعداد سیم پیچ ها و ابعاد فیزیکی از جمله موارد تعیین کننده هستند. در مورد دقت موتور و امکان بکارگیری هر یک از درایورهای Full/Half و یا میکرواستپ در بخش های قبل توضیح داده شد. از نظر مشخصه گشتاور برای یک استپر موتور یک پارامتر Holding Torque برحسب kgf.cm یا N.cm یا N.m تعریف می شود (هر 1 N.m تقریباً 10 kgf.cm است). سوالی که برای بسیاری از استفاده کننده ها از استپر موتورها مطرح می شود این است که این اعداد را باید چطور تعبیر کرد تا به قدرت موتور پی برد؟ مثلاً موتوری با گشتاور 18 kgf.cm در عمل چقدر قدرت دارد؟ پاسخ این سوال در تعریف کمیت گشتاور نهفته است. چنین موتوری می تواند در فاصله یک سانتیمتری از مرکز محور خود،

18 kgf نیرو بصورت مماس بر دایره چرخش وارد کند. به صورت دیگر در فاصله 10 سانتی متری از مرکز محور خود می تواند 1.8 kgf نیرو وارد کند. البته مقدار گشتاور با شروع چرخش موتور به تدریج کاهش می یابد و حداکثر آن در وضعیت قفل موتور اعمال می شود. پس با توجه به این گشتاور و نسبت تبدیل هایی که در سیستم مکانیکی وجود دارد می توان استپر موتور را از نظر گشتاور خروجی آن انتخاب کرد.

درایورهای صنعتی استپر موتور که برای ساخت CNC مورد استفاده قرار می گیرند، معمولاً دارای 3 ورودی Pulse یا Clock و Direction و Enable هستند. در برخی انواع پیشرفته تر ممکن است بتوان بصورت سریال و با ارسال دستور العمل هایی به درایور، جهت و مقدار حرکت و سایر موارد را به درایور اعلام کرد. ممکن است خروجی هایی هم از درایور برای تشخیص شرایط Fault و مانند آن پیش بینی شده باشد. برای تنظیم سطح جریان موتور معمولاً یک پتانسیومتر روی درایور قرار دارد که جریان موتور بوسیله آن تنظیم می شود و تغذیه اعمال شده به درایور هم به دلیل مکانیزم کنترل جریانی که وجود دارد، بسیار بزرگتر از ولتاژ نامی موتور در نظر گرفته می شود. دقت حرکت درایور هم می تواند بوسیله ورودی های فرمان یا Dip switch یا فرمان سریال تعیین شود که همه این موارد بستگی به نوع درایور مورد استفاده دارد. برای ساخت CNC کافی است فرمان های خروجی کنترل کننده CNC به ورودی های درایور متصل شوند و تغذیه مناسب هم به درایور اعمال شود. با اجرای نرم افزار کنترل کننده CNC، فرمان های کلاک و جهت بصورت متوالی به درایور اعمال می شود و موتور مورد نظر حرکت متناسب با محور خود را انجام خواهد داد.

2- سرو موتور

سرو موتور به دو دسته کلی سرو موتورهای AC و سرو موتورهای DC تقسیم می گردد. سرو موتورهای AC عموماً به سرو موتورهای DC ترجیح داده می شوند، بجز برای استفاده در سیستمهای با قدرت خیلی بالا، سرو موتورهای AC به دلیل اینکه نسبت به سرو موتورهای DC دارای بازده بیشتری هستند ترجیح داده می شوند. اگر چه تلفات توان نگرانی اصلی در سرومکانیسمها نیستند، یک موتور پربازده از تلفات بیش از اندازه توان جلوگیری می کند

2-1-1 سرو موتورهای DC :

سروموتورهای dc موتور های DC با تحریک مجزا یا موتور های dc با آهنربای دائم هستند. اصول اساسی عملکرد آنها مشابه موتور های DC معمولی است. سروموتورهای dc معمولاً توسط ولتاژ آرمیچر کنترل می شوند آرمیچر طوری طراحی می شود که مقاومت زیادی داشته باشد. این کار باعث می شود تا مشخصه های گشتاور-سرعت خطی شده و شیب منفی بزرگی داشته باشد. شیب منفی میرایی لازم برای سیستم محرک سرو را تامین می کند. توجه کنید که mmf آرمیچر و mmf میدان تحریک در ماشین DC بر هم عمود هستند. این خاصیت باعث پاسخ سریع گشتاور می شود زیرا گشتاور و شار از یکدیگر جدا شده اند. بنابراین تغییر پله در ولتاژ (یا جریان) آرمیچر باعث تغییر سریع موقعیت یا سرعت رتور خواهد شد. در بین سرو موتورهای DC مختلف، موتورهای سری، موتورهای سری چاکدار، موتور کنترل موازی، و موتور موازی مغناطیس دائم (تحریک ثابت) قرار دارند. این واحدها توان خروجی بالایی نسبت به اندازه آنها تحویل می دهند و در مورد موتور موازی با تحریک کنترل شده، توان کنترلی کمی مورد نیاز است.

2-1-1-1 موتور سری

موتور سری دارای گشتاور راه اندازی بالایی است و جریان زیادی می کشد و تنظیم سرعت کمی دارد. کارکرد معکوس می تواند با معکوس کردن پلاریته ولتاژ میدان با سیم پیچ میدان سری (یعنی یک سیم پیچ برای هر جهت چرخش) به دست آید. مورد اخیر بازده موتور را کاهش می دهد.

2-1-2 موتور سری چاکدار

موتور سری چاکدار می تواند به عنوان یک موتور تحریک مستقل با میدان کنترل شده به کار گرفته شود، آنچنانکه در شکل زیر نشان داده شده است. آرمیچر باید از یک منبع جریان ثابت تغذیه شود. یک منحنی گشتاور سرعت نوعی، گشتاور ایستای بالا و کاهش سریع گشتاور با افزایش سرعت را نشان می دهد. این امر میرایی خوب و خطای سرعت بالا را نتیجه می دهد.

2-1-3 موتور موازی

نوع موازی سروموتور DC از سایر موتورهای موازی برای کارکرد عمومی متفاوت نیست. این موتور دو سیم پیچی مجزا سیم پیچی میدان که روی استاتور قرار داده شده و سیم پیچی آرمیچر که روی رتور قرار داده شده دارد.

هر دو سیم پیچی به یک منبع تغذیه DC متصل شده اند. در یک موتور DC موازی معمولی، دو سیم پیچی به صورت موازی به تغذیه DC اصلی متصل شده اند. اما در یک کارکرد سرو، سیم پیچی ها با منابع DC جداگانه ای تغذیه می شوند، همانطور که در شکل زیر مشاهده می شود.

شکل بالا دیاگرام مداری یک موتور DC با میدان کنترل شده را نشان می دهد. در این موتور، میدان با سیگنال تقویت شده خطا تحریک شده و سیم پیچی آرمیچر از یک منبع جریان ثابت نیرو می گیرد. گشتاور تحویلی تا اشباع متناسب با جریان میدان است.

جهت چرخش موتور اگر پلاریته میدان معکوس شود عکس می شود. آرمیچر موتور با سیگنال تقویت شده خطا و میدان از یک منبع جریان ثابت تغذیه می شوند.

میدان این موتور عموماً بالاتر از زانوی مشخصه اشباع کار میکند (جهت حفظ گشتاور با حساسیت کمتر نسبت به تغییرات جزئی در جریان میدان). همچنین چگالی شار میدان بالا، حساسیت گشتاور موتور را افزایش می دهد، زیرا برای تغییرات کوچک در جریان آرمیچر، گشتاور با حاصلضرب جریان در شار متناسب است.

پاسخ دینامیکی در موتور نوع کنترل شده میدان سریعتر است ، زیرا مدار آرمیچر لزوماً یک مدار مقاومتی است و ثابت زمانی کوتاهتری دارد . اگر پلاریته سیگنال خطا معکوس گردد ، موتور در جهت معکوس می چرخد .

2-1-4 موتور مغناطیس دائم

موتور مغناطیس دائم یک موتور تحریک ثابت موازی است که میدان ، با یک مغناطیس دائم تغذیه می شود . کارکرد شبیه به موتور با میدان ثابت و آرمیچر کنترل شده است.

مقاله دیگر:

سروموتورهای مورد استفاده برای حرکت محورهای یک دستگاه CNC، موتورهای مجهز به فیدبکی هستند که حرکت آنها بصورت Closed Loop یا حلقه بسته انجام می شود و معمولاً مجهز به Shaft encoder متصل به محور موتور هستند. موتورهای مورد اشاره با سروموتورهایی که معمولاً در هواپیماهای مدل و مانند آن بکار می روند و با وارد شدن یک پالس PWM به آن، زاویه مشخصی را در خروجی ایجاد می کنند، تفاوت اساسی دارند. سروموتورهای صنعتی که اخیراً در دستگاه های CNC مورد استفاده قرار می گیرند اکثراً از نوع AC هستند و قدرت و سرعت و دقت قابل توجهی را برای کنترل محورهای مکانیکی به نمایش می گذارند. چند مارک تجاری در ایران برای این موتورها وجود دارد که ارزان ترین آن سروموتورهای چینی با مارک TED است که حداقل قیمت یک موتور و درایور آن در حدود ششصد هزار تومان است. مارک های TECO (که همان TED و ساخت تایوان است) و Mecapion و Panasonic و Lenze و Delta و مارک های مختلف دیگر هم در بازار وجود دارند که از نظر عملکرد و قیمت، تفاوت هایی با هم دارند. سروموتور دارای یک کنترل کننده داخلی است که روی جریان، سرعت و مکان موتور نظارت می کند و معمولاً خروجی های Encoder از درایور خارج می شود تا یک کنترل کننده جانبی هم بتواند در صورت لزوم عملیات کنترل را بدست بگیرد.

دو روش کلی برای کنترل حرکت این سروموتورها وجود دارد. در روش اول یک سیگنال آنالوگ به عنوان فرمان سرعت یا گشتاور موتور به درایور اعمال می شود و اگر کنترل مکان هم مورد نظر باشد، توسط کنترلر خارجی و با خواندن مکان موتور از سیگنال های Encoder انجام می شود. در روش دوم سروموتور شبیه یک درایور استپر موتور با فرمان های Clock و Direction و Enable عمل می کند و یک کنترل موقعیت در این وضعیت برقرار است که درایور داخلی با خواندن کلاک های ورودی و با توجه به ورودی جهت، موتور را به مکان مورد نظر هدایت می کند. این روش اخیر برای ساخت دستگاه های CNC و اتصال خروجی فرمان های کنترلر CNC به ورودی درایور سروموتور بسیار مناسب است و کار را بسیار آسان می کند. از جمله امکانات مهم این روش ، امکان تعریف یک چرخ دنده الکترونیکی است که از طریق آن می توان ضریبی از پالس های ورودی را برای حرکت موتور اعمال کرد که این ضریب می تواند کوچکتر و بزرگتر از یک باشد و یک حرکت کاهنده یا افزایشده را ایجاد کند. استفاده از این امکان در رابطه با میکروکنترلرها می تواند بسیار مفید باشد و با تعداد پالس های کمتر یک میکروکنترلر در واحد زمان، حرکتی معادل مضرب تعریف شده را در خروجی موتور حاصل کند. چنین امکانی در سرعت های بالا که باید صدها هزار پالس برای ایجاد حرکت تولید شود، می تواند این تعداد را به دهها هزار پالس کاهش دهد و پیاده سازی آنرا با میکروکنترلرهایی مانند AVR و PIC مقدر سازد.


3- اسپیندل موتور

اسپیندل موتور یکی از اجزای اصلی دستگاههای سی ان سی می باشد که وظیفه آنها براده برداری می باشد . متأسفانه اطلاعات در خصوص اسپیندل موتور در ایران بسیار کم می باشد و از آن صرفاً بعنوان یک قطعه مورد استفاده در CNC ها شناخته می شود. لازم می دانم در این خصوص کمی

صحبت برای شما عزیزان داشته باشد .



اسپیندل موتور در خانواده موتورها در سری AC موتورها محسوب می شود . دقیقا مانند موتور کولری که در منزلتان دیده اید . تفاوتی که این دو موتور باهم دارند بیشتر در دوام عمر آنها در دور بالاست . فرکانس برق از جمله مهمترین عامل در سرعت دوران موتورهای های اسپید می باشد اگر اسپیندل موتورها را به برق سه فاز شهر وصل نمایید همانند یک موتور عادی شروع به دوران می کند دور آن حدود 2800 دور بر دقیقه می باشد . جهت افزایش فرکانس به یک اینورتر نیاز داریم . اینورتر را تهیه کنید و اسپیندل را به آن وصل نمایید . فرکانس 50 هرتز همان عکس العمل را بر روی موتور ایجاد می کند . فرکانس را افزایش دهید . دور موتور افزایش پیدا می کند . اگر موتور توان دوران 24000 دور را داشته باشد با افزایش فرکانس به 400 هرتز به دور 24000 دور خواهید رسید موتور کولر را هم اگر به اینورتر وصل نمایید و افزایش فرکانس دهید دور آن افزایش می یابد . بالا و بالاتر می رود و ناگهان می سوزد یا قفل می کند یا متلاشی می شود می دانید چرا ؟



AF 90 10/2	
ATTACCO PER PINZA ER 25 ER 25 COLLET INTERFACE	
KW	RPM
4	18000
4.6	24000
Kg 12	

AF 110 14/2	
ATTACCO PER PINZA ER 32 ER 32 COLLET INTERFACE	
KW	RPM
7.5	18000
8.5	24000
Kg 20	

AF 110 14/2	
ATTACCO PER PINZA ER 40 ER 40 COLLET INTERFACE	
KW	RPM
5	12000
7.5	18000
Kg 22	

اسپیندل موتورها دارای چند خاصیت هستند که در موتورهای معمولی این موارد ایجاد نشده است. اولین مورد سنکرون بودن شفت موتور آنها می باشد. مثلا اگر اسپیندل موتور شما 24000 RPM باشد. در کارخانه سازنده شفت موتور را با دور 30000 دور بر دقیقه بالانس نموده اند تا جلوی لرزش شفت در دورهای بالا گرفته شود. یکی از مشکلات موتور معمولی در دورهای بالا همین است. مطلب بعدی بسیار مهم بلبرینگ های مورد استفاده در اسپیندل موتورها بالاخص بلبرینگهای ابتدای موتور می باشد. بلبرینگهای اسپیندل موتورها های اسپید می باشد در بعضی از موتورها که دارای کلاس بالاتری نیز می باشند از بلبرینگ های سرامیکی می باشد. بلبرینگهای دور بالا توان تحمل حرارتی بالا می باشند. سرامیکی بودن تغییرات انبساط و انقباض کم دارند و در دورهای بالا گریپاچ نمی کنند اما مشکلی که دارند قیمت بسیار بالای آنها می باشد.


FIMEC

HIGH FREQUENCY SPINDLE MOTORS Catalogue



مقاله دیگر:

اسپیندل یکی از قطعات اصلی در دستگاه های CNC است. وجود اسپیندل در دستگاه های CNC چوب، طلا، سنگ و دستگاه هایی که عملیات حکاکی انجام می دهند الزامی است. اساس کار اسپیندل، چرخاندن سریع ابزار است. چرخش قدرت براده برداری ایجاد میکند و هرچه قدر سریعتر باشد، کیفیت براده برداری بیشتر است.

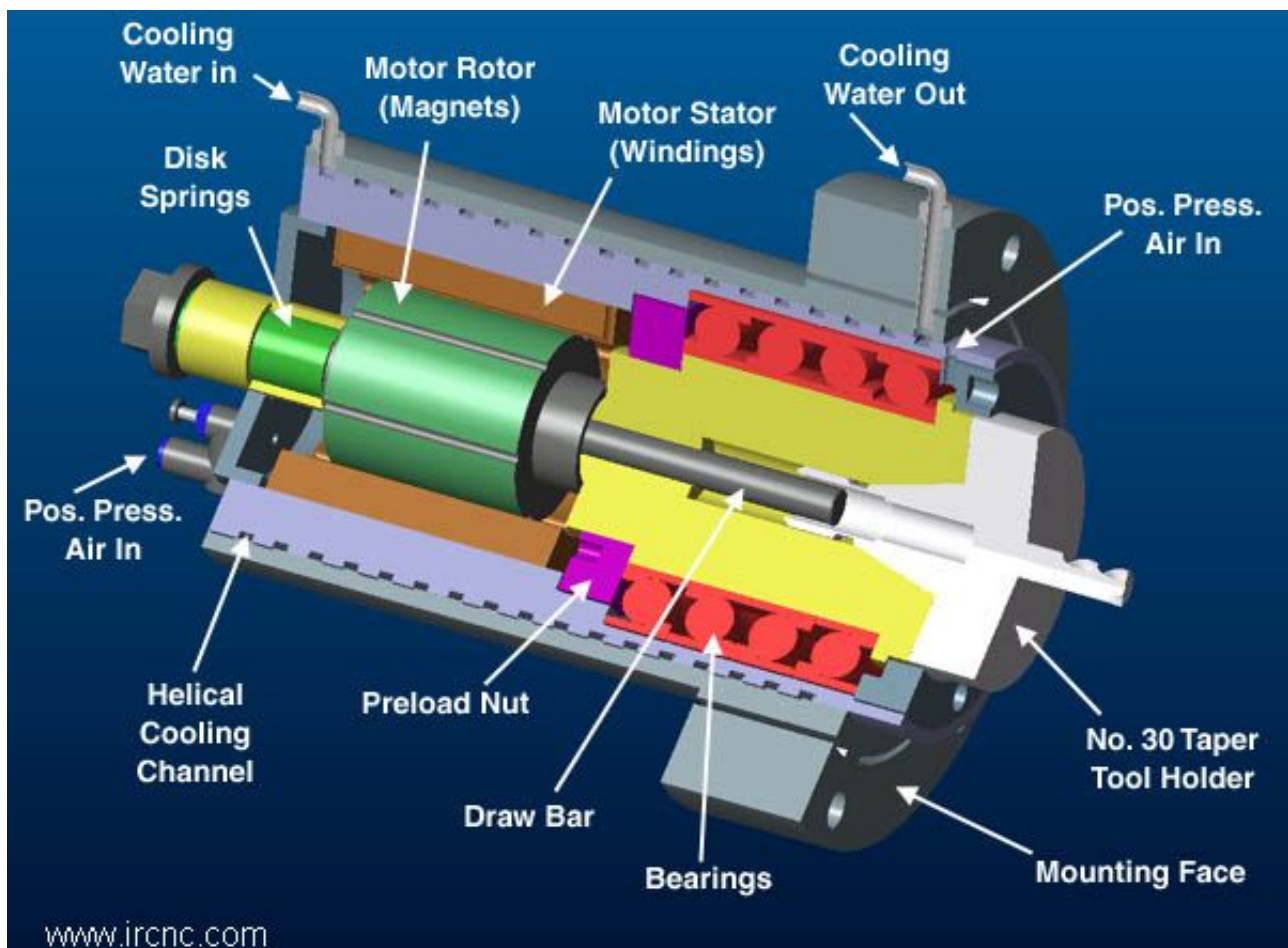

قطعات و ساختار اسپیندل را در عکس فوق میبینید.

مطالب ircnc.com برای دارندگان دستگاه cnc هنری ارائه میشود و از شرح جزئیات قطعات میگذریم.

3-1 دسته بندی انواع اسپیندل :

اسپیندل ها را با پارامترهای مختلفی میتوان دسته بندی کرد. در این مقاله از نظر قدرت ، سرعت ، ابزار گیر و سیستم خنک کننده اسپیندل ها را بررسی میکنیم.

3-1-1 قدرت :

هرچه قدرت اسپیندل بیشتر باشد ، ابزار بزرگ تری را میجرخاند و سطح بیشتری را براده برداری میکند و نتیجتاً سرعت ماشین کاری بیشتر است.

همچنین قدرت بیشتر احتمال گیر کردن ابزار در کار حین ماشین کاری را کاهش میدهد و میتواند عمق بیشتری را ماشین کاری کنید. البته قدرت تحمل ابزار هم باید زیاد باشد.

البته قدرت زیاد قیمت را هم افزایش میدهد و معمولاً در سرعت های بالا قدرت کم میشود.

((برای cnc چوب، قدرت 3 کیلووات و بیشتر لازم است.

برای اسپیندل دستگاه cnc طلا قدرت 0.7 کیلووات و بیشتر کاربرد دارد.

برای کار سنگ قدرت 5 کیلووات به بالا توصیه میشود.))

3-1-2 سرعت :

اسپیندل سیستمی ست که برای سرعت های بیش از 10000 دور در دقیقه ساخته میشود و با پیشرفت تکنولوژی به سمت سرعت های بیشتر پیش میرود.

سرعت اسپیندل پیش نیاز سرعت پیشروی ماشین کاری ست. همچنین کیفیت سطح کار با سرعت بالا افزایش میابد.

معمولاً در سرعت زیاد، احتمال شکستن ابزار کم میشود.

در اسپیندل های هواخنک (در ادامه توضیح داده شده) با افزایش سرعت ، صدای اسپیندل زیاد میشود به طوریکه صدای اسپیندل هواخنک 60000 دور برای کار طولانی غیرقابل تحمل است.

در حال حاضر اسپیندل های تا سرعت 120000 دور در دقیقه هم تولید شده است که در هر ثانیه 2000 دور میزند.

برای کار چوب سرعت خیلی زیاد بیش از 36000) چوب را میسوزاند و رنگ سطح را تغییر میدهد.

در cnc طلا ، سرعت و جلای سطح ماشین کاری، رابطه مستقیم دارند و تا 60000 دور هم در ایران استفاده میشود.

((برای cnc چوب، سرعت بین 18000 تا 36000 دور در دقیقه پیشنهاد میشود.

برای اسپیندل دستگاه cnc طلا سرعت 24000 دور و بیشتر کاربرد دارد.

برای کار سنگ سرعت 18000 تا 24000 دور توصیه میشود.


برای کنترل سرعت اسپیندل از اینورتر استفاده میگردد.))

3-1-3 ابزار گیر :

وظیفه ی اصلی اسپیندل گرفتن و چرخاندن ابزار است. نحوه ی گرفتن ابزار معمولاً از دو نوع استاندارد پیروی میکند.



3-1-3-1 مورس : يك قلم بند مخروطي داخل قسمت مخروطي اسپيندل قرار گرفته و با فشار هوا فيكس ميشود.

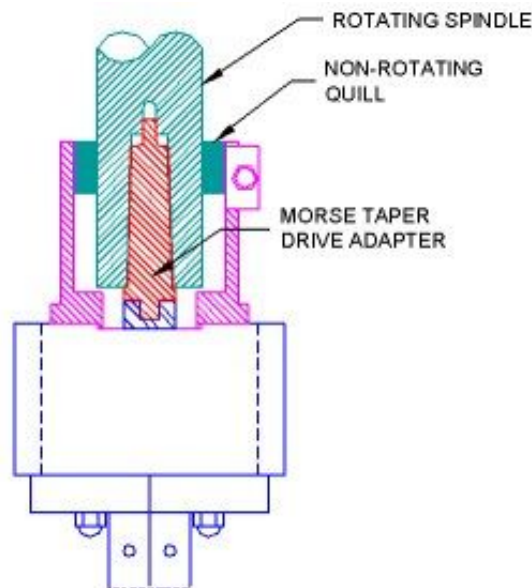


در این روش تعویض ابزار سریع و راحت است و معمولاً در اسپیندل های toolchang که تعویض ابزار اتوماتیک است از استاندارد مورس استفاده میگردد.

ER Collet 3-1-3-2 :


قطعه ای که اصطلاحاً فشنگی نامیده میشود و به شکل مخروطی است ، داخل قسمت مخروطی سر اسپیندل قرار میگیرد.

با بسته شدن مهره ، فشنگی داخل رفته و علاوه بر فیکس و مرکز کردن ابزار، در محل خود محکم میشود.

در عکس زیر نحوه ی صحیح بستن فشنگی در مهره اسپیندل شکل B است.

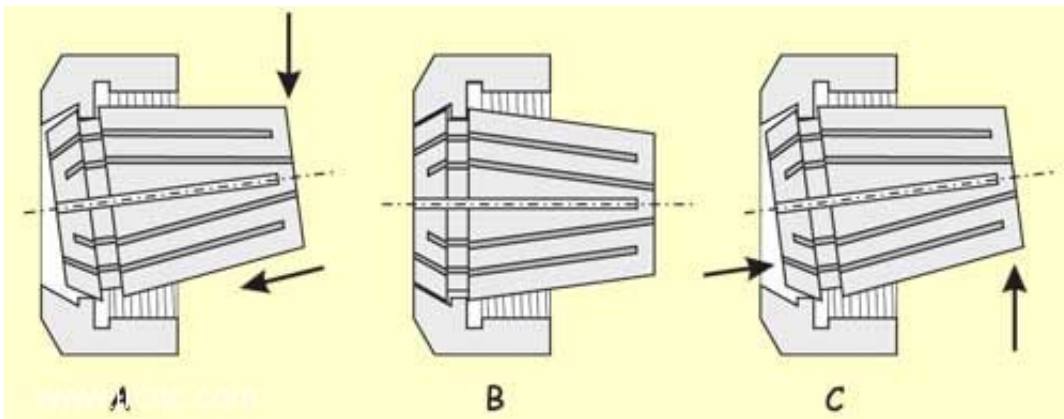

اکثر اسپیندل های cnc های هنری در ایران از این استاندارد پیروی میکنند.
پارامترهای مهم در انتخاب فشنگی در عکس زیر نشان داده شده است.

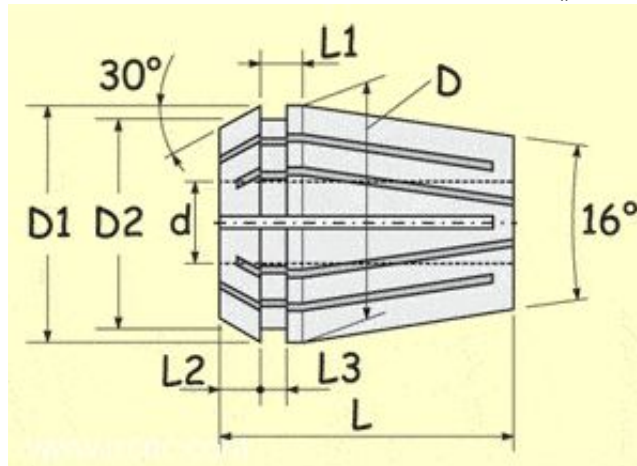

برای خرید فشنگی، قطر ابزارگیر در عکس بالا (d) و همچنین D1 را باید بدانید.

استاندارد کامل ER در جدول زیر نشان داده شده است.




COLLETS DIN6499 TYPE ER

ER8, ER11, ER16, ER20, ER25, ER32, ER40

筒夾/索咀

Collet must be assembled into the clamping nut before inserting into the chuck

■Dimensions:

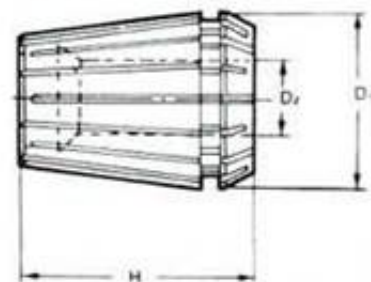

(Unit: mm)

Model No.	D1	H	D2
ER11	11.5	18	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7
ER16	17	27	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ER20	21	31	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
ER25	26	35	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
ER32	33	40	3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
ER40	41	46	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Model No.	D1	H	D2
-----------	----	---	----

ER11	11.5	18	1/32,1/16,3/32,1/8,3/16,7/32,1/4
ER16	17	27	1/32,1/16,3/32,1/8,3/16,7/32,1/4,5/16,11/32,3/8
ER20	21	31	1/16,3/32,1/8,3/16,7/32,1/4,5/16,11/32,3/8,13/32,7/16,1/2
ER25	26	35	1/16,3/32,1/8,3/16,7/32,1/4,5/16,11/32,3/8,13/32,7/16,1/2,17/32,9/16,5/8
ER32	33	40	3/32,1/8,3/16,7/32,1/4,5/16,11/32,3/8,13/32,7/16,1/2,17/32,9/16,5/8,21/32,11/16,3/4,25/32
ER40	41	46	1/8,3/16,7/32,1/4,5/16,11/32,3/8,13/32,7/16,1/2,17/32,9/16,5/8,21/32,11/16,3/4,25/32,13/16,27/32,7/8,15/16,31/32,1

• Ordering instructions: ER16(2) = Collet ER16 with Clamping Capacity 2mm-1mm.

(Unit: mm)

ER11		ER16		ER20		ER25		ER32		ER40	
SET. NO.	1 3PCS RANGE mm	SET. NO.	10PCS RANGE mm	SET. NO.	1 2PCS RANGE mm	SET. NO.	1 5PCS RANGE mm	SET. NO.	1 8PCS RANGE mm	SET. NO.	23PCS RANGE mm
ER11-1	1.0-0.5	ER16-1	1.0-0.5	ER20-2	2.0-1.0	ER25-2	2.0-1.0	ER32-3	3.0-2.0	ER40-4	4.0-3.0
ER11-1.5	1.5-1.0	ER16-2	2.0-1.0	ER20-3	3.0-2.0	ER25-3	3.0-2.0	ER32-4	4.0-3.0	ER40-5	5.0-4.0
ER11-2	2.0-1.5	ER16-3	3.0-2.0	ER20-4	4.0-3.0	ER25-4	4.0-3.0	ER32-5	5.0-4.0	ER40-6	6.0-5.0
ER11-2.5	2.5-2.0	ER16-4	4.0-3.0	ER20-5	5.0-4.0	ER25-5	5.0-4.0	ER32-6	6.0-5.0	ER40-7	7.0-6.0
ER11-3	3.0-2.5	ER16-5	5.0-4.0	ER20-6	6.0-5.0	ER25-6	6.0-5.0	ER32-7	7.0-6.0	ER40-8	8.0-7.0
ER11-3.5	3.5-3.0	ER16-6	6.0-5.0	ER20-7	7.0-6.0	ER25-7	7.0-6.0	ER32-8	8.0-7.0	ER40-9	9.0-8.0
ER11-4	4.0-3.5	ER16-7	7.0-6.0	ER20-8	8.0-7.0	ER25-8	8.0-7.0	ER32-9	9.0-8.0	ER40-10	10-9.0
ER11-4.5	4.5-4.0	ER16-8	8.0-7.0	ER20-9	9.0-8.0	ER25-9	9.0-8.0	ER32-10	10-9.0	ER40-11	11-10
ER11-5	5.0-4.5	ER16-9	9.0-8.0	ER20-10	10-9.0	ER25-10	10-9.0	ER32-11	11-10	ER40-12	12-11
ER11-5.5	5.5-5.0	ER16-10	10-9.0	ER20-11	11-10	ER25-11	11-10	ER32-12	12-11	ER40-13	13-12
ER11-6	6.0-5.5			ER20-12	12-11	ER25-12	12-11	ER32-13	13-12	ER40-14	14-13
ER11-6.5	6.5-6.0			ER20-13	13-12	ER25-13	13-12	ER32-14	14-13	ER40-15	15-14
ER11-7	7.0-6.5					ER25-14	14-13	ER32-15	15-14	ER40-16	16-15
						ER25-15	15-14	ER32-16	16-15	ER40-17	17-16
						ER25-16	16-15	ER32-17	17-16	ER40-18	18-17
								ER32-18	18-17	ER40-19	19-18
								ER32-19	19-18	ER40-20	20-19
								ER32-20	20-19	ER40-21	21-20
										ER40-22	22-21
										ER40-23	23-22
										ER40-24	24-23
										ER40-25	25-24
										ER40-26	26-25



3-1-4 سیستم خنک کننده :

سرعت بالایی اسپیندل ، موجب داغ شدن قطعات چرخنده میشود. گرم شدن موجب استهلاک میشود و بایستی خنک گردد.


در حال حاضر دو روش برای گرفتن گرمای اسپیندل وجود دارد. هواخنک و آب خنک

3-1-4-1 سیستم هواخنک

در روش هواخنک، بالایی شافت چرخنده ی اسپیندل يك فن قرار دارد و با چرخش اسپیندل میچرخد. اسپیندل هواخنک معمولاً مقطع مستطیلی به شکل زیر دارد.



چرخش فن بالاي اسپیندل ، هوای داخل محفظه را به چرخش در آورده و گرما را دفع میکند. البته اطراف این اسپیندل هم آب قرار دارد ولی در گردش نیست. آب اطراف اسپیندل هواخنک در نقشه زیر نشان داده شده است.

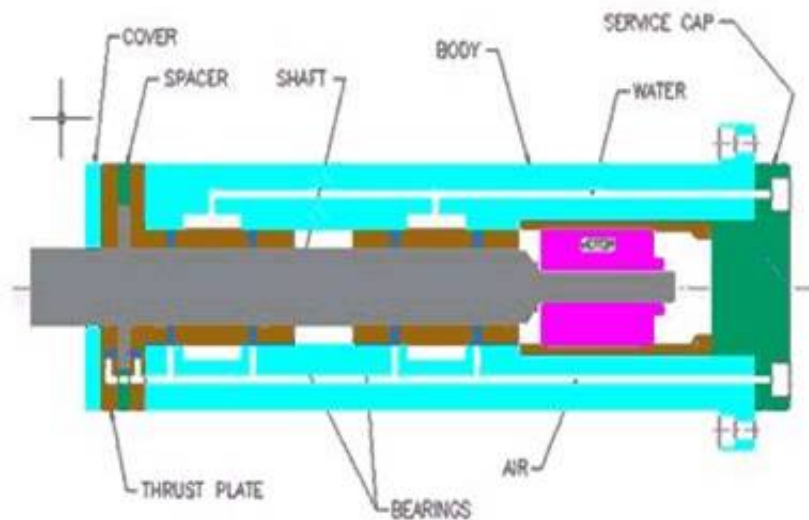

2-4-1-3 سیستم اسپیندل آب خنک :

اسپیندل های آب خنک مقطع دایره دارند و یک ورودی و یک خروجی آب دارند.



برای نصب باید یک مخزن و پمپ آب داشته باشید و حتی الامکان از سنسور حرارت آب استفاده نمایید.

تهیه و تنظیم: وحید صادقی

Ashkanzx1@yahoo.com

vahidsadeghi@mailfa.org

اسپیندل های آب خنک و هوا خنک

ابعاد اسپیندل	سرعت	قدرت	نوع فشنگی	بلبرینگ سرامیک	ولتاژ	جریان	فرکانس ارتعاشی	قیمت
Dimension	Speed	Power	Collet	Bearing	Voltage	Current	Frequency	Price (\$)
*L:165	24000	0.8	ER11	C7002*4	220	6.5	400	600
*L:170	24000	1.5	ER11	C7002*4	220	8.0	400	670
*L:200	24000	2.2	ER16	C7004*4	220	8.5	400	680
*L:200	24000	2.2	ER20	C7005*4	220	8.5	400	750
*L:300	24000	3.0	ER20	C7005*4	220/380	10.0	400	900
*L:325	18000	4.0	ER25	C7006*4	220/380	8.0	300	1150
*L:362	18000	5.5	ER25	C7007*4	220/380	11.0	300	1600
*L:343	24000	7.5	ER32	C7007*4	220/380	15.8	400	2000
*L:220	42000	1.2	ER11	B7005C*2	220	4.4	700	800
*L:240	30000	1.8	ER16	B7005C*2	220	7.0	500	800
*L:297	10000	0.8	ER32	7009C*2	380	1.8	166	1000
*L:260	18000	3.2	ER20	7006C*2	380	8.8	400	1100
*L:230	24000	1.2	ER11	7004C*2	220	4.0	300	700
*L:225	36000	1.2	ER11	7005C*4	220	4.0	400	840
*L:210	60000	1.2	ER11	7004C*2	220	4.0	400	900
*L:300	60000	0.3	ER8	7002C*2	75	4.5	200	450
*L:250	36000	1.5	ER11	7006C*2	220	5.0	400	450

SALIMIAN: 09131650665

4-موتور آسنکرون

این موتورها در بخشهای مختلف CNC های بزرگ به عنوان موتور چرخاننده ابزار یا پمپ و موتور Fan و غیره بکار می روند. موتورهای آسنکرون در توان های پائین می توانند بصورت تکفاز راه اندازی شوند. اما بهترین عملکرد آن با تحریک سه فاز است که برای تغییر دور آن هم از یک اینورتر با خروجی سه فاز استفاده شود. اینورترهای سه فاز تا حد توان کمتر از 2.2 کیلو وات با ورودی تکفاز وجود دارند و بوسیله مدارات الکترونیکی، خروجی سه فاز را از روی تکفاز تولید می کنند. در این حالت موتوری که در اتصال به سه فاز بصورت آرایش ستاره بسته می شود، در اتصال به اینگونه اینورتر ها باید بصورت مثلث بسته شود تا ولتاژی که روی هر سیم پیچ موتور می افتد با وضعیتی که موتور مستقیماً از سه فاز 380 ولت تغذیه می شود، برابر باشد. معمولاً از توان های بالاتر از 2.2 کیلووات، اینورترها با ورودی 3 فاز تحریک می شوند و این امر به دلیل کاهش جریان به دلیل افزایش ولتاژ ورودی است. تعداد قطب های یک موتور سه فاز، دور خروجی آن را در هر فرکانس مشخص می کند که برای موتورهای RPM 1400 برابر 4 قطب و برای RPM 2800 برابر 2 قطب است. چندین روش برای درایو کردن این موتورها وجود دارد که ساده ترین آن اینورترهای 6 پله ای است و بعد از آن روش های SPWM و SVM و DTC و غیره مطرح است که نیاز به دانش فنی بالایی برای پیاده سازی این روش ها وجود دارد. موتورهای آسنکرون شاید پرمصرف ترین نوع موتورها در صنعت دنیا باشند و در هر صنعتی از جمله ساخت دستگاه های CNC جایگاه خاصی را در کاربرد های مخصوص به خود دارا می باشند.

تهیه و تنظیم: وحید صادقی

vahidsadeghi@mailfa.org

ashkanzx1@yahoo.com